

HEIDENHAIN




NC-Solutions

Beschreibung zum NC-Programm 1010

Deutsch (de) 4/2017

1 Beschreibung zu dem NC-Programm 1010_de.h

NC-Programm, um ein Punktemuster in Form einer Ellipse zu definieren.

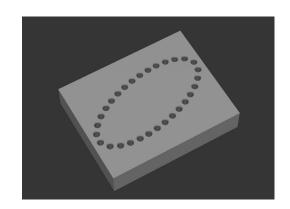

Beschreibung

Mit diesem NC-Programm erzeugt die Steuerung ein Punktemuster in Form einer Ellipse. Die Steuerung ruft an den berechneten Positionen einen Bearbeitungszyklus auf, sodass Sie die Art der Bearbeitung einfach wählen können.

Im ersten Teil des NC-Programms definieren Sie alle für die Berechnung benötigten Parameter, das Werkzeug und den Bearbeitungszyklus, den die Steuerung an den berechneten Positionen ausführt. Anschließend ruft die Steuerung ein Unterprogramm. In diesem Unterprogramm führt sie alle Berechnungen und Positionierungen durch. Im Unterprogramm berechnet die Steuerung zunächst eine Ellipse, die aus einzelnen Punkten besteht. Für jeden Punkt berechnet sie die X- und Y- Koordinate. Wie weit diese Punkte voneinander entfernt sind, und damit die Genauigkeit der berechneten Bahn, definieren Sie im Parameter Q5 WINKELSCHRITT. Die Steuerung berechnet danach die einzelnen Bearbeitungspositionen auf dieser Ellipse, fährt die Positionen an und ruft den Bearbeitungszyklus auf.

Parameter	Name	Bedeutung
Q1	ELLIPSENHALBACHSE IN DER X-ACHSE	Radius der Ellipse in X
Q2	ELLIPSENHALBACHSE IN DER YACHSE	Radius der Ellipse in Y
Q5	WINKELSCHRITT	Winkel zwischen zwei Punkten der Ellipsen- bahn, je kleiner der Winkel, desto genauer die berechnete Bahn
Q6	ROTATION DER ELLIPSE	Winkel um den die Ellipse gedreht ist. Drehpunkt ist das Ellipsenzentrum
Q8	MITTE DER ELLIPSE IN DER X-ACHSE	Koordinate von dem Ellipsenzentrum in der X- Achse
Ω9	MITTE DER ELLIPSE IN DER Y-ACHSE	Koordinate von dem Ellipsenzentrum in der Y- Achse
Q12	SICHERHEITSABSTAND	Z-Abstand zwischen Werkzeug und Werkstückoberfläche, den die Steuerung vor der Bearbeitung im Eilgang anfährt
Q2	ANZAHL DER BEARBEITUNGEN	Anzahl der Bearbeitungen, die auf der Ellipse ausgeführt werden

